

BEAST OF THE EAST 3 de 2016 - Freno delantero



INCORRECTO

Adaptador/Tornillos largos



CORRECTO

Sin adaptador/tornillos cortos

Información

Un número indeterminado de bicicletas modelo Beast of the East 3 de 2016 han sido montadas con un adaptador de freno delantero incorrecto. Solamente el modelo '3' está afectado. Los modelos '1' y '2' NO están afectados.

Bicicletas afectadas:

Códigos SKU de las bicicletas Beast of the East 3 del 2016 afectadas son los siguientes:

C27306M7001	C27306M7003
C27306M7002	C27306M7004

Las bicicletas afectadas fueron producidas antes del día 1 de noviembre de 2015. Las bicicletas producidas después del 1 de noviembre de 2015 no están afectadas por el presente boletín de servicio.

ADVERTENCIA

Información destinada únicamente para el uso por mecánicos profesionales en distribuidores autorizados de Cannondale. Se requieren herramientas y habilidades especiales. Los propietarios de las bicicletas no deben ejecutar el trabajo descrito. Se podrían causar graves lesiones o daños.

Acciones a emprender:

Desmonte el adaptador de freno erróneo así como los tornillos largos.

Reinstale el freno en la horquilla sin el adaptador. Use los tornillos para el freno de 19mm que encontrará incluidos en la caja de piezas de la bicicleta (Shimano #Y8DS98010). Apriete los tornillos a **6-8 N-m** usando una llave dinamométrica.

Tanto el adaptador de freno como los tornillos desmontados de la bici deben ser descartados; no son necesarios para el modelo de bicicleta afectado por el presente boletín de servicio.

ESTA ACCIÓN DEBE SER LLEVADA A CABO ANTES DE VENDER LA BICI O USARLA POR PRIMERA VEZ.

En caso que tenga dudas sobre el presente Boletín de Servicio, contacte con nuestro servicio de atención al cliente llamando al

+34 91 198 07 54 (ES)

+351 211 141 321 (PT)