



Cycling Sports Group, Inc. 1 Cannondale Way, Wilton, CT 06897 USA • Phone 203.845.8300 • Fax 203.846.6193

3 de septiembre de 2015

En Cannondale, la calidad y la seguridad de nuestros productos tienen una importancia fundamental. Fabricamos bicicletas, componentes y piezas de clase mundial para ciclistas que demandan los niveles más altos de rendimiento.

Durante el curso de las pruebas regulares, identificamos un potencial problema de seguridad con las unidades de potencia OPI/tubo de dirección utilizados en ciertas bicicletas de montaña. Informamos a las autoridades regulatorias correspondientes y, aunque no se habían registrado accidentes o lesiones como consecuencia de esto, decidimos que lo más conveniente para nuestros consumidores sería realizar un retiro de mercado voluntario de la pieza.

Desde el modelo del año 2011 hasta el modelo del año 2015, Cannondale utilizó potencias OPI en ciertas bicicletas de montaña. Algunas potencias OPI también se comercializaron como potencias en el mercado de venta de repuestos. Las pruebas han demostrado que la naturaleza de la conexión entre la base de la potencia OPI y la parte superior del tubo de dirección producía una menor resistencia a la fatiga. Esto podría producir una falla de la horquilla, con riesgos de accidentes o lesiones graves. Como respuesta ante este riesgo, todas las horquillas equipadas con OPI deben incluir un juego de cuña especial que bloquea y refuerza la conexión roscada entre la potencia OPI y el tubo de dirección. Esta solución permite restaurar una resistencia a la fatiga apropiada.

Puede identificar que tiene una potencia OPI que debe retirarse del mercado si las letras "OPI" están impresas en la parte superior de la potencia. Debe dejar de usar inmediatamente su bicicleta y llevarla hasta el distribuidor Cannondale autorizado más cercano para que la pieza se reemplace sin cargo. Llame con anticipación para concertar una cita para que el trámite sea rápido. La instalación de la pieza nueva debería tomar menos de 30 minutos. Sabemos que puede ser engorroso tener que sacar de circulación la bicicleta para hacer esto, pero su seguridad es importante para nosotros.


Si tiene alguna pregunta, comuníquese al [INSERTAR NÚMERO].

Atentamente,

Scott Rittschof

AVISO DE RETIRO DEL MERCADO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Bicicletas de montaña 2011-2015 Cannondale equipadas con potencia de integración en una pieza (OPI)

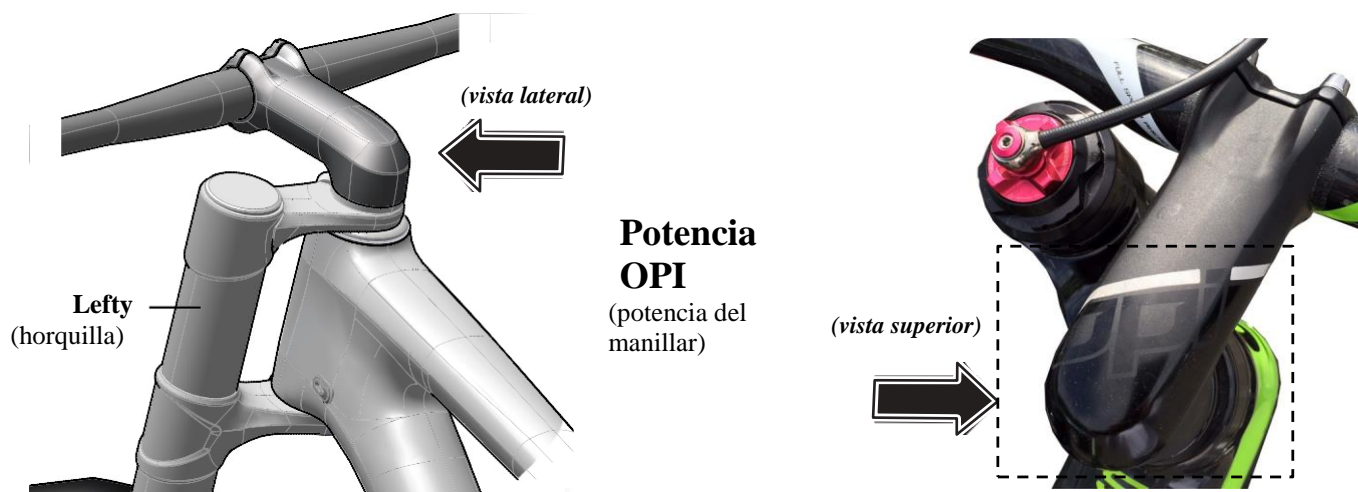

Si su bicicleta posee una potencia OPI, está incluida dentro de este retiro del mercado.

Producto retirado del mercado:

Este retiro del mercado afecta a las bicicletas de montaña Cannondale producidas entre 2011 y 2015 con una horquilla frontal Lefty ensamblada con un componente denominado “potencia OPI” y un “tubo de dirección OPI”.

Se retira del mercado el tubo de dirección OPI. Está ubicado dentro del tubo frontal y no es visible. NO se retiran del mercado la horquilla Lefty ni la potencia OPI.

- Las potencias OPI llevan el logotipo “OPI” en negro con una tira blanca arriba. Las potencias OPI son suaves y tienen forma redondeada en el tubo frontal de la bicicleta.
- Las potencias OPI no tienen pernos en la potencia, solo 4 pernos de manillar. Use la ilustración anterior como referencia para identificar una bicicleta que debe retirarse del mercado.

Fabricante/ importador

Cycling Sports Group Inc. de Wilton, Connecticut.

Peligro:

Los tubos de dirección OPI afectados por este retiro del mercado tienen una menor resistencia a la fatiga que, con el transcurso del tiempo, podría provocar la rotura de las abrazaderas o los pernos de la horquilla. En ese caso, es posible que el ciclista pierda el control y podría producirse un accidente.

Solución:

Los consumidores que poseen una bicicleta equipada con una potencia OPI deben dejar de usarla inmediatamente y comunicarse con el distribuidor de bicicletas Cannondale autorizado más cercano. Los distribuidores Cannondale inspeccionarán la potencia OPI y la horquilla de la bicicleta para detectar cualquier tipo de daño que pueda haberse producido, colocarán una pieza de refuerzo e instalarán pernos de abrazaderas Lefty nuevos en el sistema del tubo de dirección de la potencia OPI.

Puede encontrar un distribuidor Cannondale autorizado en: www.cannondale.com